

Версия для USB-обновления основного программного обеспечения приемника HD9320.

version STB: 1.2.115

filename: HD9320-1.2.115.upg
Checksum: c029ce35e8944ac87c09ee88a0e55965

What's new:

1. Улучшена работа передней панели.
2. Реализовано преобразование AC3 аудиоформата в Стерео PCM при выборе соответствующей настройки в меню приемника.
3. Повышена стабильность работы приемника при просмотре и переключении каналов.
4. Осуществлена поддержка обновления без перепоиска каналов следующих параметров: смена видео PID; смена аудио PID; смена формата видео с MPEG2 на MPEG4 и обратно.

Обновление ПО производится через USB порт с помощью USB-flash-накопителя, отформатированного в FAT32.

Внимание!

Перед началом обновления ПО необходимо внимательно изучить настоящую инструкцию! Отключать питание приемника во время обновления ПО недопустимо! В противном случае приемник может выйти из строя.

1. Поместить файл HD9320-1.2.115.upg в корневой каталог USB-flash-накопителя, предварительно отформатированного в файловой системе FAT32. Внимание: изменять название файла запрещено!
2. Включить питание приемника. После загрузки приемника убедиться, что на экран не выведено никакой графики.
3. Вставить USB-flash-накопитель в приемник.
4. В появившемся на экране диалоговом окне обновления выбрать "Да".
5. После начала обновления на передней панели будет отображаться индикация "b-XX", которая в дальнейшем сменится на индикацию "boot". Во время обновления на экран телевизора будет выведено сообщение "Подождите, пожалуйста. Не выключайте питание во время процесса обновления".
6. Дождаться отображения индикации "boot" на передней панели приемника.
7. Извлечь USB-flash-накопитель из приемника. Внимание: извлекать USB-flash-накопитель из приемника до отображения индикации "boot" недопустимо! В противном случае приемник может выйти из строя.
8. Дождаться включения приемника в режим просмотра.
9. В режиме просмотра каналов войти в меню Статус путем нажатия кнопки Source, убедиться, что в строке "Версия программного обеспечения" указана версия 1.2.115. Обновление завершено.

Длительность обновления приемника составляет порядка 5 минут.

2015.05.13 SPb